

Comunicazione tecnica n°: **15/03**
Technical communication n°: 15/03

data/date: **18/03/2015**

Riferimento modello/i: Perla C6
Machine/s kind: Perla C6

Oggetto: Nuova release software per distributori Perla C6
Subject: New software release for Perla C6 vending machine

Con la presente si informa che è disponibile la nuova versione Firmware per distributori Perla C6, con i seguenti dati informativi:

- Set lingue L1: Firmware **V 1.54 CKS 8a0d**

Differenze rispetto alla precedente V 1.50:

- Migliorata la comunicazione con un eventuale distributore spirali-slave (eliminati rallentamenti nelle selezioni della macchina master in caso di mancata comunicazione con lo slave);
- Ottimizzata gestione allarme A03 (mancanza acqua);
- Al comando 58, inserita abilitazione/riabilitazione "scarico immediato" capsula (se abilitato, la capsula viene sempre espulsa immediatamente dal gruppo dopo la fine dell'erogazione). Funzione già attiva da V 1.45;
- Al comando 99 inserita richiesta di conferma cancellazione errori con password (codice di cancellazione 6203). Funzione già attiva da V 1.45;
- Aggiunto allarme A24. Questo allarme indica che la capsula in fase di scarico ha premuto il micro di scarico, ma non lo rilascia entro 5 secondi. Funzione già attiva da V 1.45;
- Aggiunto allarme A29 (visualizzabile nel comando 99) con sub-codice per la segnalazione dei tubi capsule vuoti (es.: in caso di esaurimento del tubo 2, al comando 99 verrà registrato l'allarme "129 N.02"). Funzione già attiva da V 1.45.

Distinti Saluti
Fas International S.p.A.

Please be informed is available the new Firmware release for Perla C6 vending machine, with the following identification data:

- Set languages L1: Firmware **V 1.54 CKS 8a0d**

Differences from the previous V 1.50:

- *Communication with a potential slave Spiral Vending Machine improved (Selections' slowdown of master removed, in case of no communication with the slave);*
- *Management of alarm A03 (water lack) improved;*
- *Added new feature in the command 58: "immediate capsules discharge" enable/disable (in case the option "enable" is selected, the capsule is always discharger from the brewer at the end of coffee infusion). This feature is already present from Firmware V 1.45;*
- *In the command 99 the errors deleting was protected with a password (errors delating password: 6203). This feature is already present from Firmware V 1.45;*
- *Added new alarm A24. This alarm appears, in case the output coffee brewer micro switch is pressed for more as 5 sec., from the capsule expelled from the brewer. This feature is already present from Firmware V 1.45;*
- *Added new alarm A29 (displayed in the command 99) with sub-code, to indicate the emty tubes of capsules storage (i.e.: in case of tube 2 emptied, in the command 99 the alarm "129 N.02" will be recorded) . This feature is already present from Firmware V 1.45.*

*Best regards
Fas International S.p.A.*